

gymnastikredskaber med idé og vision



Kunde: Ørsløv Bjerre, Kirkeeshallen Dato: 1. juni 2016
Model: MD-EL søjle m. gulvlem (krantrek).

Serviceeftersyn af springgrav

Eftersynet omfatter:

	Udført (X)	Bemærkning:
Kontrol af olie-/væskebestand:	<u>%</u>	<u>—</u>
Eftersyn af slanger og pakninger:	<u>%</u>	<u>—</u>
Smøring af wirehjul og bevægelige dele (fedtnipler):	<u>X</u>	<u>udført.</u>
Eftersyn/justering af kontakter for gulvlem:	<u>%</u>	<u>findes ikke!</u>
Eftersyn/justering af kontakter for lift:	<u>X</u>	<u>ok.</u>
Kontrol af bunddugs syninger og wirelås:	<u>X</u>	<u>ok.</u>
Kontrol af bunddugs fjedre:	<u>X</u>	<u>ok. - brugte</u>
Kontrol af fjederafdækninger:	<u>X</u>	<u>skredet/gledet af.</u>
Kontrol/ efterspænding af møtrikker og bolte på gulvlem:	<u>X</u>	<u>ok.</u>
Kontrol/ efterspænding af møtrikker og bolte på lift:	<u>X</u>	<u>ok.</u>
Eftersyn af afdækningsmætter og kantpuder:	<u>X</u>	<u>se note 1</u>
Eftersyn af stopskinner for redskaber, herunder gevind i gulvrosetter:	<u>X</u>	<u>ok.</u>
Eftersyn af betræk på madras:	<u>X</u>	<u>slidt, hullet</u>
Afprøvning af madras:	<u>X</u>	<u>se note 2</u>
Afprøvning af lift:	<u>X</u>	<u>se note 3</u>
Afprøvning af gulvlem:	<u>X</u>	<u>se note 4</u>
Brugervejledning	<u>%</u>	<u>mangler.</u>

Springgravsinstallation er fundet ok til fortsat brug:

Montør: _____

Springgraven må ikke bruges, før nedenstående reparation er foretaget:

Montør: _____

→ dog ikke til skruespring / større spring!

Springgraven kan anvendes, dog anbefales følgende reparation:

Montør: Morten Find

På kort sigt inden for det næste år: se bemærkningerne
i note 1 + 2 + 3 + 4.

På længere sigt, inden for ___ år: _____

note 1: - kanttæpper er meget slidte, flere er delvist ødelagte. Beskaffenheden taget i betragtning vil forsøg på reparation være spildt. Sikkerhedsteknisk skal kanttæpperne skiftes sammen med madrassen.

note 2: - madrassen er meget slidt. Skummet i madrassen er brugt og mangler nu den ønskede evne til hurtige skift ved landing. Dette medfører, at der ved træning i spring med skruer er høj risiko for at gymnast/springer låses i matten ved landingen. Sker dette i et ikke færdigt gennemført skruespring er der høj risiko for skader. Sikkerhedsteknisk bør madrassen skiftes snarest, indtil dette er udført bør der ikke trænes større spring og/eller spring med skruer.

note 3: - wiren har skader fra overløb på tromle - Skal skiftes snarest.

note 4: - der bør etableres sikringsløsning så der ikke kan leeres med gulvtøm, når lift er alt andet end nede.